



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000, тел: +7(939) 885-84-28, факс: +7(939) 885-89-17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

19.06.2024

№ 1117-08/П

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул. Передовая, 64 литер «Г»

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010 № 6153 утвержден состав межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда (далее – Комиссия):

Председатель комиссии, заместитель директора
департамента городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации
муниципального образования город Краснодар

А.С.Лащ;

заместитель председателя комиссии,
заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар

И.И.Чикаев;

секретарь комиссии, заместитель начальника
отдела по работе межведомственной комиссии
МКУ «Горжилхоз»

Е.М.Холошкина;

члены комиссии:

главный специалист отдела правовых экспертиз
правового департамента администрации
муниципального образования город Краснодар

М.А.Каверина;

заместитель начальника отдела
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ»
по городу Краснодару (по согласованию)

А.А.Чупахин;

начальник управления по жилищным
вопросам администрации муниципального
образования город Краснодар

П.М.Абрамчик;

помощник врача по гигиене труда
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» (по согласованию)

Л.Т.Колесникова.

Комиссия вправе принимать решение, если на заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Комиссия в составе: А.С.Лаца; И.И.Чикаева; Е.М.Холлюшкиной; М.А.Кавериной; А.А.Чупахина; П.М.Абрамчика; Л.Т.Колесниковой, с привлечением собственника помещений в многоквартирном доме по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара с правом совещательного голоса и без привлечения собственника квартиры № 10 в многоквартирном доме по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – муниципального образования город Краснодар с правом совещательного голоса (на основании абзаца 5 пункта 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение)), по результатам рассмотрения представленной документации (заявление собственника квартиры № 13 – Тимощенко И.А.; технический паспорт многоквартирного дома, составленный по состоянию на 06.04.1992; техническое заключение, выполненное ООО «Инженерно-техническая компания «Феникс» от 29.04.2024 № ФО 441-04-2024), приняв решение о не проведении обследования, установила следующее:

Строение литер «Г» – двухэтажное, 1955 года постройки.

Фундамент – бутовый ленточный. Имеются: растрескивание, биологическое поражение отмостки по всему периметру здания; трещины и щели между отмосткой и цоколем; искривление горизонтальных линий цоколя (10-15 мм), проседание и развитие деформаций фундамента; отдельные трещины в надземной части фундамента; биологическое поражение (обрастание мхом) цоколя.

Стены – кирпичные. Наблюдаются: растрескивание, частичные разрушения штукатурных покрытий стен фасада; трещины в стенах фасада различного направления шириной раскрытия 2-3 мм; трещины в перемычках и под оконными проемами; повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений; множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен; местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания; разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений; следы замачивания стен помещений на отдельных участках, местами биологическое поражение.

Перекрытия – деревянные. Наблюдаются: деформация (прогиб) на отдельных участках (прогибы 15-35 мм); повреждения отделочных покрытий перекрытия; множественные трещины различного направления; местами разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, образование трещин и щелей шириной раскрытия 2-5 мм; следы замачивания перекрытия на отдельных участках, биологическое поражение.

Покрытие кровли – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. Имеются: повреждения гнилью, деформации деревянных карнизных свесов; растрескивание, сколы асбестоцементных листов, местами протечки в чердачное пространство; ослабление креплений кровельных листов к обрешетке; отсыревание, гнилостные поражения 20% конструкций стропильной системы; отсутствие огнезащиты и биозащиты на стропильных конструкциях; отсутствие водостока.

Лестница – деревянная. Наблюдается: перекося лестничных маршей; стирание поверхности ступеней, следы гнили на тетивах; трещины вдоль волокон на досках ступеней, зыбкость при ходьбе.

Полы – деревянные. Имеются износ (механическое истирание), прогибы, просадки, зыбкость при ходьбе, поражение гнилью деревянного напольного покрытия и несущих конструкций полов, перепады высотных отметок напольного покрытия; образование щелей между стенами и полом.

Оконные блоки – деревянные и металлопластиковые. Выявлены: местами выдавливания оконных блоков вследствие общих деформаций здания; разгерметизация монтажных швов отдельных оконных блоков ПВХ; образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета ПВХ; развитие плесени; растрескивание окрасочных слоев деревянных оконных блоков; поражение гнилью и жучком; расслаивание древесины, неплотное сопряжение оконных блоков и стен.

Присутствует значительный износ инженерных систем здания и системы электрооборудования.

На основании анализа, проведенного экспертной организацией, процент износа многоквартирного дома составляет – 75%.

Согласно пункту 34 Положения, в соответствии с техническим заключением, выполненным ООО «Инженерно-техническая компания «Феникс» от 29.04.2024 № ФО 441-04-2024, выводы которого содержат сведения о том, что по результатам инженерно-технического обследования в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», объект исследования – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. Передовая, 64 литер «Г», находится в аварийном техническом состоянии и непригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации и проживания. В связи с нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик, объект исследования – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. Передовая, 64 литер «Г», подлежит сносу.

Комиссия принимает решение о выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу.

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-техническая компания «Феникс»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Технического состояния строительных и конструктивных элементов
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г».

Арх. №ФО 441-04-2024

Директор
ООО «ИТК «Феникс»

29 апреля 2024 г.

Тихонов А.Н.



Магнитогорск

Содержание

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.....	3
1.1 Основание для проведения обследования	3
1.2 Сведения о специализированной организации	3
1.3 Документы на право проведения обследования	3
1.4 Сведения о группе специалистов.....	3
2 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ.....	4
3 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ.....	4
4 ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ	4
4.1 Термины и определения	5
5 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТАХ.....	6
6 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	7
6.1. Природно-климатические условия района работ.....	8
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	9
7.1 Результаты натурного обследования.....	9
7.2 Состояние фундаментов здания.....	9
7.3 Состояние стен	9
7.4 Состояние кровли.....	10
7.5 Состояние перекрытия.....	11
7.6 Состояние полов и лестниц здания	11
7.7 Состояние оконных и дверных блоков	12
7.8 Состояние инженерных систем и системы электрооборудования.....	12
7.9 Определение физического износа	13
7.10 Результаты теплотехнического расчета наружной ограждающей конструкции	13
7.11 Измерения фактической влажности древесины стропильной системы.....	13
7.12 Исследование свойств материалов конструкций	14
8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.....	15
8.1 Выводы по результатам обследования.....	15
9 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Б КОПИИ ДОКУМЕНТОВ	19
ПРИЛОЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Г ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ Е ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ.....	59
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ	60
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДАННЫЕ О ПРИМЕНЯЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Л ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	64

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		2

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

- договор № 699С* от 15.04.2024 г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Краснодар» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания «Феникс» (далее ООО «ИТК «Феникс»).

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания «Феникс».

Юридический адрес: Российская Федерация, 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 16, офис 213.

Фактический адрес: Российская Федерация, 455047, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ореховая, д. 33.

Руководитель организации: Директор – Тихонов Алексей Николаевич.

Телефон: +7 919 300 44 48

Адрес электронной почты (E-mail): itk.fenix@yandex.ru

1.3 ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Копия выписки о членстве в СРО для лиц, осуществляющих проектирование и изыскания представлена в приложении Б настоящего заключения.

1.4 СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Работы по техническому обследованию строительных конструкций здания выполнялись группой специалистов, назначенной приказом № 74 от 15.04.2024 г.:

Специалист – Илько А.В. – инженер;

– стаж работы более 10 лет.

Специалист – Исаева В. В. – инженер;

– стаж работы более 10 лет.

Специалист – Угнивенко Д. Г. – инженер;

– стаж работы более 10 лет.

Специалист – Тихонов А. Н. – магистр;

– стаж работы более 10 лет.

Приказ о проведении обследования приведен в приложении А настоящего заключения.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		3

2 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Заключение по результатам обследования распространяется на строительные конструкции многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г».

3 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Краснодар».

Ответственное лицо: Головченко Людмила Анатольевна.

Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 112.

4 ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Цель обследования – оценка технического состояния (установление степени повреждения и категории технического состояния) строительных конструкций, а также инженерных сетей жилых домов в соответствии с ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", разработка технического заключения и выдача рекомендаций по усилению основных строительных конструкций, в случае целесообразности данных мероприятий.

Содержание обследования, согласно [1]:

Подготовительные работы:

– ознакомление с объемно-планировочными и конструктивными решениями объекта, материалами инженерно-геологических изысканий (при наличии); материалами ранее выполненных отчетов и заключений по обследованию технического состояния многоквартирного дома;

– подбор и анализ имеющейся документации (проектной, технологической, исполнительной и эксплуатационной).

Предварительное (визуальное) обследование:

- рассмотрение фактических условий и воздействий на конструкции объекта;
- сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация;
- определение конструктивной части здания;
- установление аварийных участков (при наличии).

Детальное (инструментальное) обследование:

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		4

- выявление недопустимых деформаций, повреждений и иных дефектов, а также отклонение от проектных и нормативных требований и их фотофиксация;
- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов неразрушающими методами;
- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций;
- составление заключения по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», с выводами и рекомендациями по результатам обследования.

4.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В процессе проведения работ по техническому обследованию строительных конструкций здания, были использованы следующие термины и определения, принятые согласно [1]:

Безопасность эксплуатации здания (сооружения) – комплексное свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектными решениями и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативам по эксплуатации и степенью их реального осуществления.

Категория технического состояния – степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Работоспособное состояние – категории технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния строительной

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		5

конструкции или здания в целом, включая состояния грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкции и эксплуатации здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующим мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемых соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом. Включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

5 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТАХ

В процессе обследования была рассмотрена копия технического паспорта на многоквартирный дом от 06.04.1992 г.

Документация на строительные конструкции здания не была предоставлена (отсутствует проектная и исполнительная документация на конструкции и строительство здания, сертификаты и паспорта изделий и материалов, документация по эксплуатации и имевшим место ремонтам, перепланировкам и реконструкции), что не соответствует требованиям [1].

Отсутствие вышеперечисленных документов не препятствует проведению обследования в полном объёме.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		6

6 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектом обследования являются строительные конструкции многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г».

Таблица 6.1 – Краткая характеристика объекта

Адрес объекта	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»
Время проведения обследования	Апрель 2024 г.
Организация, проводившая обследование	ООО «ИТК «ФЕНИКС»
Назначение объекта	Жилое
Тип проекта объекта	Не установлен
Число этажей объекта	Двухэтажное
Наименование собственника объекта	–
Адрес собственника объекта	–
Уровень ответственности объекта	II (согласно [18])
Год ввода объекта в эксплуатацию	1955 г.
Конструктивный тип объекта	Бескаркасная система. Здание с наружными и внутренними продольными и поперечными несущими стенами
Форма объекта в плане	Прямоугольная
Схема объекта	Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет жесткости наружных и внутренних продольных стен и диском перекрытия
Год разработки проекта объекта	Нет сведений
Конфигурация объекта по высоте	Высота здания постоянная. Перепадов высот не зафиксировано
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления	Нет сведений
Общая (жилая) площадь	720,4 (477,6) кв. м.
Объем здания	2991,0 куб. м.
Количество квартир	16
Несущие конструкции	Фундаменты, перекрытия, стены, крыша
Стены	Кирпичные, толщиной 510 мм, оштукатуренные. Внутренняя отделка стен – штукатурка, побелка, окраска, обои.
Конструкция перекрытий	Деревянные утепленные

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		7

Окончание таблицы 6.1 – Краткая характеристика объекта

Конструкция крыши	Кровельное покрытие – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.
Несущие конструкции покрытия	Деревянная стропильная система
Перегородки	Гипсолитовые, оштукатуренные, отделочный слой соответствует отделке внутренних помещений
Фундаменты	Бутовый ленточный
Система электрооборудования	Скрытая проводка, 220В
Инженерные системы	Система отопления – центральная; Система водоснабжения – центральная; Система водоотведения – центральная.
Категория технического состояния объекта	Аварийное
Фотографии объекта	Приложение В данного заключения

6.1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ.

Климатические условия региона по СП 131.13330.2020 [7], СП 20.13330.2016 [5]:

Ветровое давление для IV ветрового района [5] – 0,48 кПа;

Климатический район строительства [7] – ШВ;

Снеговая нагрузка для II снегового района [5] – 1,2 кПа;

Зона влажности – сухая;

Температура наружного воздуха, согласно [7]:

а) наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 – 4°С;

б) наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – 3°С.

Среднемесячная относительная влажность воздуха, согласно [7]:

а) средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 77 %;

б) средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца – 68 %.

Глубина промерзания грунтов – 0,01 м.

Сейсмичность участка согласно [16] – 9 баллов.

Степень агрессивного воздействия среды на строительные конструкции здания согласно СП 28.13330.2017 – неагрессивная.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		8

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

7.1 РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», их состояние оценено как **аварийное**, согласно [1].

Ведомость дефектов и повреждений по типу конструкций с указанием категории технического состояния конструкций представлена в приложении Г настоящего заключения.

7.2 СОСТОЯНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ

Состояние фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», было оценено по прямым и характерным косвенным признакам, а именно по состоянию несущих и ограждающих конструкций, перекрытий, полов, оконных и дверных проемов.

В процессе обследования были выявлены следующие повреждения фундаментов:

1. Растрескивание, биологическое поражение отмостки по всему периметру здания, что позволяет воде просачиваться к фундаменту, постепенно разрушая его. Трещины, щели между отмосткой и цоколем.

2. Искривление горизонтальных линий цоколя (отклонения 10-15 мм), проседание и развитие деформаций фундамента.

3. Отдельные трещины в надземной части фундамента.

4. Биологическое поражение (обрастание мхом) цоколя.

Причинами появления данных дефектов и повреждений являются несвоевременное выполнение капитального ремонта, длительный срок эксплуатации здания, неблагоприятные воздействия внешней среды (атмосферные осадки, воздействие температурных перепадов).

На основании вышеперечисленных дефектов и повреждений сделан вывод об аварийном состоянии фундамента.

7.3 СОСТОЯНИЕ СТЕН

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», были выявлены следующие повреждения стен:

1. Растрескивание, частичные повреждения штукатурных покрытий стен фасада.

2. Отдельные трещины различного направления шириной раскрытия 2-3 мм в стенах фасада;

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		9

ослабление кладки на отдельных участках.

3. Местами трещины в перемышках и под оконными проемами.
4. Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений.
5. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен.
6. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания.
7. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.
8. Следы замачивания стен помещений на отдельных участках, местами биологическое поражение.

Причиной появления данных дефектов и повреждений являются несвоевременное выполнение капитального ремонта, длительный срок эксплуатации здания, деформации и повреждения фундамента, неблагоприятные воздействия внешней среды (атмосферные осадки, воздействие температурных перепадов), промерзание стен.

На основании выявленных дефектов и повреждений сделан вывод об аварийном состоянии стен.

7.4 СОСТОЯНИЕ КРОВЛИ

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», были выявлены следующие повреждения кровли здания:

1. Отсутствие водостока способствует возможному повреждению стен фасада и постепенному разрушению фундамента.
2. Повреждения гнилью, деформации деревянных карнизных свесов.
3. Растрескивание, сколы асбестоцементных листов (15% площади кровельного покрытия); местами протечки в чердачное пространство. Ослабление креплений кровельных листов к обрешетке.
4. Многочисленные просветы в кровельных листах при осмотре со стороны чердака.
5. Отсыревание, гнилостные поражения 20% конструкций стропильной системы. Местами ослабление врубок и соединений конструкций стропильной системы, местами трещины усушки.
6. Отсутствие огнезащиты и биозащиты на стропильных конструкциях.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		10

Причиной появления данных дефектов и повреждений являются несвоевременное выполнение текущего ремонта крыши и длительный срок эксплуатации здания, неблагоприятные воздействия внешней среды (атмосферные осадки, воздействие температурных перепадов).

На основании проведенного обследования сделан вывод об аварийном состоянии кровли.

7.5 СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», были выявлены следующие повреждения перекрытия здания:

1. Деформации (прогиб) перекрытия на отдельных участках (прогибы 15-35 мм).
2. Повреждения отделочных покрытий перекрытия.
3. Развитие многочисленных продольных и поперечных трещин в перекрытии.
4. Местами разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, образование трещин и щелей шириной раскрытия 2-5 мм.
5. Следы замачивания перекрытия на отдельных участках, биологическое поражение.

Причиной появления данных дефектов и повреждений являются несвоевременное выполнение капитального ремонта, длительный срок эксплуатации здания, деформации и повреждения фундамента и стен здания, протечки с кровли.

На основании выявленных дефектов и повреждений сделан вывод об аварийном состоянии перекрытия.

7.6 СОСТОЯНИЕ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ ЗДАНИЯ

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», были выявлены следующие повреждения полов и лестниц:

1. Износ (механическое истирание) деревянных полов; прогибы, просадки, зыбкость при ходьбе. Поражение гнилью и жучком деревянного напольного покрытия и несущих конструкций полов на отдельных участках. Перепады высотных отметок напольного покрытия, на отдельных участках полы провалены. Образование больших щелей между стенами и полом.
2. Перекос деревянных лестничных маршей. Стирание поверхности ступеней, следы гнили на тетивах. Трещины вдоль волокон на досках ступеней, ощущение зыбкости при ходьбе.

Причиной появления данных дефектов и повреждений являются длительный срок эксплуата-

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		11

ции здания, несвоевременное проведение капитального ремонта, деформации и повреждения фундамента, постоянные механические воздействия, общий перекося здания.

На основании проведенного обследования сделан вывод об аварийном состоянии полов и лестниц.

7.7 Состояние оконных и дверных блоков

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», были выявлены следующие повреждения оконных и дверных блоков:

1. Растрескивание окрасочных слоев деревянных оконных блоков. Деревянные оконные переплеты расшатаны. Деревянные оконные переплеты, коробка и подоконная доска частично поражены гнилью и жучком, местами древесина расслаивается. Неплотное сопряжение оконных блоков и стен, продувание.
2. Местами выдавливание оконных блоков, вследствие общих деформаций здания. Разгерметизация монтажных швов отдельных оконных блоков ПВХ. Образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета ПВХ, развитие плесени.
3. Расшатывание, повреждения деревянных дверных полотен и коробок, плохой притвор по периметру коробки.

Причиной появления данных дефектов и повреждений является длительный срок эксплуатации здания, деформации и повреждения фундамента и стен, неблагоприятные воздействия внешней среды (атмосферные осадки, воздействие температурных перепадов).

На основании вышеперечисленных дефектов и повреждений сделан вывод об аварийном состоянии окон и дверей.

7.8 Состояние инженерных систем и системы электрооборудования

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», были выявлены следующие повреждения инженерных систем и системы электрооборудования:

1. Значительный износ конструкций инженерных систем здания, возникающий в ходе его эксплуатации. Растрескивание окрасочных слоев, коррозия элементов инженерных систем, развитие микротрещин.
2. Износ системы электрооборудования: потеря эластичности изоляции проводов, повреждение приборов, оголения проводов, провисание проводов, следы ремонтов. Местами соеди-

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		12

нения проводов выполнены скруткой, проводка не защищена от внешних воздействий.

Причиной появления данных дефектов и повреждений являются несвоевременное выполнение капитального ремонта, длительный срок эксплуатации здания.

На основании вышеперечисленных повреждений сделан вывод об аварийном состоянии инженерных систем и систем электрооборудования.

7.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА

По результатам проведенного обследования был выполнен расчет физического износа многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г».

На основании анализа полученных данных сделан вывод: процент физического износа многоквартирного дома на момент проведения обследования составляет 75%, что указывает на аварийное состояние.

Расчет физического износа многоквартирного дома представлен в приложении Д настоящего заключения.

7.10 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА НАРУЖНОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», выполнялся в программном комплексе «Тепло v1.02».

Вывод: по результатам расчета фактическое сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции составляет $1,56 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$, что меньше требуемого сопротивления теплопередачи, равного $2,182 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$, что не удовлетворяет требованиям предъявляемым [7].

Теплотехнический расчет ограждающей конструкции представлен в приложении Е настоящего заключения.

7.11 ИЗМЕРЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В процессе обследования были проведены испытания по определению фактической влажности конструкций стропильной системы:

На основании анализа полученных данных сделаны выводы:

– влажность деревянных конструкций стропильной системы на момент испытаний (апрель 2024 г.) составляет – 26,75%, что превышает нормативные значения.

Протоколы проведения испытаний представлены в приложении Ж настоящего заключения.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		13

7.12 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ

В процессе обследования были проведены неразрушающие испытания по исследованию свойств материалов строительных конструкций здания.

На основании анализа полученных данных сделаны выводы:

– средняя прочность на сжатие кирпича наружной несущей стены находится в пределах 5,7 – 9,3 МПа (марка не менее М50), что не удовлетворяет требованиям ГОСТ 31937-2011 [1].

– средняя прочность на сжатие цементно-песчаного раствора кладки наружных несущих стен находится в пределах 2,7 – 6,1 МПа (марка М25), что не удовлетворяет требованиям ГОСТ 31937-2011 [1].

Протоколы проведения испытаний представлены в приложении Ж настоящего заключения.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		14

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

8.1 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В процессе проведения технического обследования состояния строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», многоквартирный дом не соответствует предъявляемым требованиям, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 по следующим основаниям:

- несущие и ограждающие конструкции должны находиться в работоспособном состоянии и обеспечивать несущую способность, надежность и безопасное пребывание граждан – п.10;

- наружные ограждающие конструкции должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую отсутствие конденсации влаги и препятствующую накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома – п.15;

- жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств – п.16;

С учетом значительного физического износа многоквартирного дома и аварийного состояния несущих и ограждающих конструкций (согласно ведомости дефектов и повреждений), основываясь на пунктах 33, 34 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (Постановление Правительства РФ №47 от 28.01.2006 г. (ред. от 28.09.2022 г.)) [2], при рассмотрении вопроса о пригодности многоквартирного дома для дальнейшего проживания, рекомендуется признать его **аварийным** и подлежащим сносу.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		15

9 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Объект обследования – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», в целом не соответствует требованиям нормативно-технической документации в строительстве.

2. Общее состояние конструкций здания согласно ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" [1], оценено как **аварийное**.

3. Техническое состояние жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г» не соответствует предъявляемым требованиям п.п. 10, 15, 16 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (Постановление Правительства РФ №47 от 28.01.2006 г. (ред. от 28.09.2022 г.)) [2].

4. С учетом значительного физического износа многоквартирного дома 75% - аварийное состояние (согласно п. 7.8 настоящего заключения) и аварийного состояния несущих и ограждающих конструкций (согласно ведомости дефектов и повреждений), а также основываясь на пунктах 33, 34 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (Постановление Правительства РФ №47 от 28.01.2006 г. (ред. от 28.09.2022 г.)) [2], рекомендуется признать его **аварийным** и подлежащим сносу.

5. Основными дефектами и повреждениями, влияющими на техническое состояние несущих конструкций здания, являются: деформации фундамента, узлов сопряжения смежных конструкций здания, что привело к потере жесткости, деформациям здания. Стоимость капитального ремонта составит более 100% от восстановительной стоимости здания (восстановительной стоимостью здания - первоначальная стоимость здания без учета износа). Таким образом, стоимость строительства точно такого же нового здания из таких же материалов будет меньше или равна стоимости капитального ремонта существующего.

6. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», подлежит выводу из эксплуатации (сносу) с последующим демонтажем строительных конструкций.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		16

Таблица 9.1 - Результаты обследования строительных конструкций здания

(форма по ГОСТ 31937-2011 приложение Б).

Заключение по обследованию технического состояния объекта

1.Адрес объекта	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»
2.Время проведения обследования	Апрель 2024 г.
3.Организация, проводившая обследование	ООО «ИТК «ФЕНИКС»
4.Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)	Не является памятником архитектуры
5.Тип проекта объекта	Жилой дом
6.Проектная организация, проектировавшая объект	Нет сведений
7.Строительная организация, возводившая объект	Нет сведений
8.Год возведения объекта	1955 г.
9.Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Нет сведений
10.Собственник объекта	-
11.Форма собственности объекта	-
12.Конструктивный тип объекта	Бескаркасная система. Здание с наружными и внутренними продольными и поперечными несущими стенами
13.Число этажей	2
14.Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	Не определялся (определение периода основного тона не входит в объем работ по обследованию)
15.Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Нет
16.Установленная категория технического состояния объекта	Аварийное

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		17

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИТК «ФЕНИКС»

ПРИКАЗ

№ 74 от 15.04.2024 г.

г. Магнитогорск

На техническое обследование строительных конструкций.

Для технического обследования строительных конструкций здания, расположенного в Краснодарском крае, г. Краснодар, в соответствии с договором, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Краснодар» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания «Феникс»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Назначить группу специалистов:

Илько А.В. — специалист, инженер.

Исаева В. В. — специалист, инженер.

2) Назначить ответственным за безопасное выполнение работ на объекте Д. Г. Угнивенко.

3) По результатам выполненных работ составить заключение по результатам обследования и предоставить на утверждение директору.

Директор

ООО «ИТК «Феникс»



А. Н. Тихонов

С приказом ознакомлены:



Илько А.В.



Исаева В.В.



Угнивенко Д.Г.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

18

ПРИЛОЖЕНИЕ Б КОПИИ ДОКУМЕНТОВ



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕВЕРСОСЦИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИОННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ – БЕВЕРСОСЦИЙСКОЕ МЕИЯТРАСЛОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ -ИЗНАКОМЛЫХ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛЮДЕ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛЮДЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ И ДОКУМЕНТАЦИЮ

7456025484-20240325-1734

(регистрационный номер выписки)

25.03.2024

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"

(полное наименование юридического лица (ФЮ) индивидуального предпринимателя)

1157456000261

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7456025484
1.2	Полное наименование юридического лица (Фондант Имя (Имя индивидуального предпринимателя))	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ИТК "ФЕНИКС"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (индивидуального предпринимателя)	455023, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, Набережная, 16, оф 213
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (СРО-И-032-22122011)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-032-007456025484-0839
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	25.04.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/исключения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/исключения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/исключения права)
Да, 25.04.2019	Нет	Нет



1

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
------	------	---------	-------	------

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

19

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	25.04.2019
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата



А.О. Кожуховский

2



Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
------	------	---------	-------	------

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

20



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖПРЕДЛОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТДАТЕЛЕЙ – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛЮДИ, ВЫПОЛНЯЮЩОЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛЮДИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩОЕ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7456025484-20240325-1733

(регистрационный номер выписки)

25.03.2024

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"

(полное наименование юридического лица (ФЮ) индивидуального предпринимателя)

1157456000261

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7456025484
1.2	Полное наименование юридического лица (Феникс Ип (Ип) или индивидуального предпринимателя)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ИТК "ФЕНИКС"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (индивидуального предпринимателя)	455023, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, Набережная, 16, 213
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» (СРО-П-174-01102012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-174-007456025484-1192
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	11.02.2015
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/окончания прав)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/окончания прав)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/окончания прав)
Да, 11.02.2015	Нет	Нет



1

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

21

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	24.10.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата



А.О. Кожуховский

2



Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
------	------	---------	-------	------

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования
строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

22

ПРИЛОЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ



Фото В.1 – общий вид здания



Фото В.2 – общий вид здания

					<i>Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»</i>	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		23

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
1	Фасад здания		<p>Растрескивание, частичные повреждения штукатурных покрытий стен фасада.</p> <p>Отдельные трещины различного направления шириной раскрытия 2-3 мм в стенах фасада; ослабление кладки на отдельных участках.</p> <p>Местами трещины в перемычках и под оконными проемами.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
2						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

24

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
3	Фасад здания		<p>Растрескивание, частичные повреждения штукатурных покрытий стен фасада.</p> <p>Отдельные трещины различного направления шириной раскрытия 2-3 мм в стенах фасада; ослабление кладки на отдельных участках.</p> <p>Местами трещины в перемычках и под оконными проемами.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
4						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

25

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации												
5	Фасад здания		<p>Растрескивание, частичные повреждения штукатурных покрытий стен фасада.</p> <p>Отдельные трещины различного направления шириной раскрытия 2-3 мм в стенах фасада; ослабление кладки на отдельных участках.</p> <p>Местами трещины в перемычках и под оконными проемами.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации												
6																		
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> </table>						Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	<p>Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»</p>		<table border="1"> <tr> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td>26</td> </tr> </table>	Лист	26
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата														
Лист																		
26																		

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации												
7	Фасад здания		<p>Растрескивание, биологическое поражение отмостки по всему периметру здания, что позволяет воде просачиваться к фундаменту, постепенно разрушая его.</p> <p>Трещины, щели между отмосткой и цоколем.</p> <p>Искривление горизонтальных линий цоколя (отклонения 10-15 мм), проседание и развитие деформаций фундамента.</p> <p>Отдельные трещины в надземной части фундамента.</p> <p>Биологическое поражение (обрастание мхом) цоколя.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации												
8																		
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td></td> </tr> </table>												Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		<p>Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»</p> <p>Лист 27</p>
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата														

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
9	Фасад здания		<p>Растрескивание, биологическое поражение отмостки по всему периметру здания, что позволяет воде просачиваться к фундаменту, постепенно разрушая его.</p> <p>Трещины, щели между отмосткой и цоколем.</p> <p>Искривление горизонтальных линий цоколя (отклонения 10-15 мм), проседание и развитие деформаций фундамента.</p> <p>Отдельные трещины в надземной части фундамента.</p> <p>Биологическое поражение (обрастание мхом) цоколя.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
10						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

28

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
11	Кровля		<p>Отсутствие водостока способствует возможному повреждению стен фасада и постепенному разрушению фундамента.</p> <p>Повреждения гнилью, деформации деревянных карнизных свесов.</p> <p>Растрескивание, сколы асбестоцементных листов (15% площади кровельного покрытия); местами протечки в чердачное пространство.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
12						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

29

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
13	Чердак здания		<p>Многочисленные просветы в кровельных листах при осмотре со стороны чердака.</p> <p>Отсыревание, гнилостные поражения 20% конструкций стропильной системы.</p> <p>Местами ослабление врубок и соединений конструкций стропильной системы, местами трещины усушки.</p> <p>Отсутствие огнезащиты и биозащиты на стропильных конструкциях.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
14						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

30

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
15	Чердак здания		<p>Многочисленные просветы в кровельных листах при осмотре со стороны чердака.</p> <p>Отсыревание, гнилостные поражения 20% конструкций стропильной системы.</p> <p>Местами ослабление врубок и соединений конструкций стропильной системы, местами трещины усушки.</p> <p>Отсутствие огнезащиты и биозащиты на стропильных конструкциях.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
16						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
17	Чердак здания		<p>Многочисленные просветы в кровельных листах при осмотре со стороны чердака.</p> <p>Отсыревание, гнилостные поражения 20% конструкций стропильной системы.</p> <p>Местами ослабление врубок и соединений конструкций стропильной системы, местами трещины усушки.</p> <p>Отсутствие огнезащиты и биозащиты на стропильных конструкциях.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
18						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
19	Чердак здания		<p>Многочисленные просветы в кровельных листах при осмотре со стороны чердака.</p> <p>Отсыревание, гнилостные поражения 20% конструкций стропильной системы. Местами ослабление врубок и соединений конструкций стропильной системы, местами трещины усушки.</p> <p>Отсутствие огнезащиты и биозащиты на стропильных конструкциях.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
20						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

33

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
21	Фасад здания/ Внутренние помещения		<p>Растрескивание окрасочных слоев деревянных оконных блоков. Деревянные оконные переплеты расшатаны.</p> <p>Деревянные оконные переплеты, коробка и подоконная доска частично поражены гнилью и жуком, местами древесина расслаивается.</p> <p>Неплотное сопряжение оконных блоков и стен, продувание.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
22						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

34

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
23	Фасад здания		<p>Местами выдавливание оконных блоков, вследствие общих деформаций здания.</p> <p>Разгерметизация монтажных швов отдельных оконных блоков ПВХ.</p> <p>Образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета ПВХ, развитие плесени.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
24						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

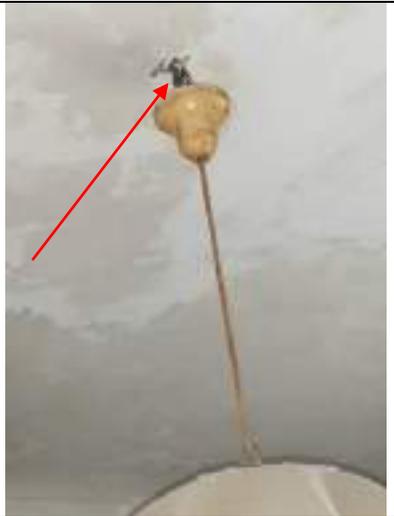
Лист

35

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
25	Внутренние помещения		Расшатывание, повреждение деревянных дверных полотен и коробок, плохой притвор по периметру коробки.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
26						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
27	Внутренние помещения			<p>Износ системы электрооборудования: потеря эластичности изоляции проводов, повреждения приборов, оголения проводов, провисание проводов, следы ремонтов. Местами соединения проводов выполнены скруткой, проводка не защищена от внешних воздействий.</p>	Аварийное	Вывести здание из эксплуатации
28						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
29	Внутренние помещения		<p>Износ системы электрооборудования: потеря эластичности изоляции проводов, повреждения приборов, оголения проводов, провисание проводов, следы ремонтов. Местами соединения проводов выполнены скруткой, проводка не защищена от внешних воздействий.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
30						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
31	Внутренние помещения		Износ (механическое истирание) деревянных полов; прогибы, просадки, зыбкость при ходьбе. Поражение гнилью и жуком деревянного напольного покрытия и несущих конструкций полов на отдельных участках. Перепады высотных отметок напольного покрытия, на отдельных участках полы провалены. Образование больших щелей между стенами и полом.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
32						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

39

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
33	Внутренние помещения		Износ (механическое истирание) деревянных полов; прогибы, просадки, зыбкость при ходьбе. Поражение гнилью и жуком деревянного напольного покрытия и несущих конструкций полов на отдельных участках. Перепады высотных отметок напольного покрытия, на отдельных участках полы провалены. Образование больших щелей между стенами и полом.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
34						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

40

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
35	Внутренние помещения		<p>Перекос деревянных лестничных маршей. Стирание поверхности ступеней, следы гнили на тетивах. Трещины вдоль волокон на досках ступеней, ощущение зыбкости при ходьбе.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
36						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

41

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации	
37	Внутренние помещения			Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
38							

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
39	Внутренние помещения			Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.	Аварийное	Вывести здание из эксплуатации
40						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

43

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
41	Внутренние помещения			Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.	Аварийное	Вывести здание из эксплуатации
42						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

44

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
43	Внутренние помещения			Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.	Аварийное	Вывести здание из эксплуатации
44						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

45

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
45	Внутренние помещения		<p>Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен.</p> <p>Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания.</p> <p>Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
46						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

46

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации	
47	Внутренние помещения			Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
48							

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

47

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации	
49	Внутренние помещения			Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
50							

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации	
51	Внутренние помещения			Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Множественные прогрессирующие протяженные трещины различного направления шириной раскрытия 2-6 мм в стенах помещений; значительное снижение несущей способности стен. Местами конструктивные разломы в виде сквозных трещин шириной раскрытия 7-13 мм в стенах здания. Разрушение узлов сопряжения смежных стен здания, развитие трещин и щелей в углах помещений.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
52							

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

49

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
53	Внутренние помещения		Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Следы замачивания стен помещений на отдельных участках, местами биологическое поражение.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
54						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

50

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
55	Внутренние помещения		Повсеместные повреждения отделочных покрытий стен помещений. Следы замачивания стен помещений на отдельных участках, местами биологическое поражение.	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
56						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

51

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
57	Внутренние помещения		<p>Деформации (прогиб) перекрытия на отдельных участках (прогибы 15-35 мм). Повреждения отделочных покрытий перекрытия.</p> <p>Развитие многочисленных продольных и поперечных трещин в перекрытии.</p> <p>Местами разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, образование трещин и щелей шириной раскрытия 2-5 мм.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
58			<p>Следы замачивания перекрытия на отдельных участках, биологическое поражение.</p>			

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

52

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
59	Внутренние помещения		<p>Деформации (прогиб) перекрытия на отдельных участках (прогибы 15-35 мм). Повреждения отделочных покрытий перекрытия.</p> <p>Развитие многочисленных продольных и поперечных трещин в перекрытии.</p> <p>Местами разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, образование трещин и щелей шириной раскрытия 2-5 мм.</p> <p>Следы замачивания перекрытия на отдельных участках, биологическое поражение.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
60						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

53

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
61	Внутренние помещения		<p>Деформации (прогиб) перекрытия на отдельных участках (прогибы 15-35 мм). Повреждения отделочных покрытий перекрытия.</p> <p>Развитие многочисленных продольных и поперечных трещин в перекрытии.</p> <p>Местами разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, образование трещин и щелей шириной раскрытия 2-5 мм.</p> <p>Следы замачивания перекрытия на отдельных участках, биологическое поражение.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
62						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

54

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
63	Внутренние помещения		<p>Деформации (прогиб) перекрытия на отдельных участках (прогибы 15-35 мм). Повреждения отделочных покрытий перекрытия. Развитие многочисленных продольных и поперечных трещин в перекрытии. Местами разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, образование трещин и щелей шириной раскрытия 2-5 мм. Следы замачивания перекрытия на отдельных участках, биологическое поражение.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
64						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

№ п/п	Местоположение	Фото дефекта (повреждения)	Описание дефекта (повреждения)	Категория технического состояния	Размер	Рекомендации
65	Внутренние помещения		<p>Деформации (прогиб) перекрытия на отдельных участках (прогибы 15-35 мм). Повреждения отделочных покрытий перекрытия.</p> <p>Развитие многочисленных продольных и поперечных трещин в перекрытии.</p> <p>Местами разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, образование трещин и щелей шириной раскрытия 2-5 мм.</p> <p>Следы замачивания перекрытия на отдельных участках, биологическое поражение.</p>	Аварийное		Вывести здание из эксплуатации
66						

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»

Лист

56

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА

Объект: многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Краснодар».

Расчет выполнен, согласно нормативной документации: ВСН 57-88(р) [19], УПВС №28 [20].

Таблица Д.1 – Расчет физического износа многоквартирного дома

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице УПВС				Произведение износа на уд. вес элемента
					Удельный вес	Поправка к удельному весу	Удельный вес (с поправкой)	Износ в процентах	
1	Фундамент		Бутовый ленточный	аварийное	7	1	7	70	4,90
2	Стены и перегородки		Кирпичные	аварийное	24	1	24	85	20,40
3	Перекрытия	Чердачное	Деревянные	аварийное	7	1	7	75	5,25
		Междуэтажное							
		Надподвальное							
4	Крыша		Шиферные листы	аварийное	4	1	4	70	2,80
5	Полы		Деревянные, бетонные	аварийное	10	1	10	75	7,50
6	Проемы	Окна	Двойн. створные, деревянные стеклопакеты/ оконные блоки ПВХ	аварийное	9	1	9	70	6,30
		Двери	Филенчатые						
7	Внутренняя отделка		Штукатурка, побелка, окраска, оклейка обоями	аварийное	17	1	17	70	11,90

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
						57

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице УПВС				Произведение износа на уд. вес элемента
					Удельный вес	Поправка к удельному весу	Удельный вес (с поправкой)	Износ в процентах	
8	Инженерные сети	Отопление	Центральное	аварийное	14	1	14	70	9,80
		Водопровод/ Канализация	Центральные						
		Электро-снабжение	Скрытая проводка						
9	Прочие работы		Отмостка, крыльца	аварийное	8	1	8	70	5,60
Итого					100		100		74,45

Вывод: физический износ многоквартирного дома на момент проведения обследования составляет 75%.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		58

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г», выполнялся в программном комплексе «Тепло v1.02».

Исходные данные и параметры слоев наружной ограждающей конструкции представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица Е.1 – Исходные данные

Наименование параметра	Значение параметра
Местоположение	г. Краснодар
Тип здания	Жилое
Расчетная внутренняя температура воздуха, °С	18
Расчетная влажность воздуха, %	55
Условия эксплуатации ограждающих конструкций	Б
Средняя температура отопительного периода, °С	-2,7
Продолжительность отопительного периода, сут	146
Расчетная зимняя температура, °С	-15
Коэффициент положения наружной поверхности ограждающей конструкций по отношению к наружному воздуху, n	1
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ALPHA _в Вт/(м ² ·°С).	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ALPHA _н Вт/(м ² ·°С).	23
Нормативный температурный перепад DELTA t _н , °С	4
Требуемое сопротивление теплопередаче R _{тр} , м ² ·°С/Вт	2,182

Таблица Е.2 – Параметры слоев наружной ограждающей конструкции

№ п/п	Наименование слоя	Толщина, мм	Плотность, кг/м ³	Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
1	Цементно-песчаный раствор	30	1800	0,76
2	Кирпич керамический	640	1800	0,419

Результаты расчета: фактическое сопротивление теплопередаче R_ф составляет 1,56 м²·°С/Вт (сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R^{тр}₀, которое выражается в м²·°С/Вт в соответствии с ГСОП (СП 50.13330.2012)

Вывод: по результатам расчета фактическое сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции составляет 1,56 м²·°С/Вт, что меньше требуемого сопротивления теплопередаче, равного 2,182 м²·°С/Вт.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		59

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«Инженерно-техническая компания «Феникс»

Измерения фактической влажности древесины стропильной системы

Объект: многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г».

Таблица Ж.1 – Результаты испытаний по определению фактической влажности конструкций стропильной системы

№ п/п	Допустимая влажность, %		Фактическая влажность, %
	К началу зимнего периода	К концу зимнего периода	
Замер 1	20	25	22
Замер 2	20	25	27
Замер 3	20	25	30
Замер 4	20	25	29
Замер 5	20	25	25
Замер 6	20	25	31
Замер 7	20	25	27
Замер 8	20	25	23

Выводы по результатам измерений:

– влажность деревянных конструкций стропильной системы на момент испытаний (апрель 2024 г.) составляет – 26,75%, что превышает нормативные значения.

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		60

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«Инженерно-техническая компания «Феникс»

Измерение прочностных характеристик наружных стен.

Объект: многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г».

Контроль выполнен согласно нормативным документам: ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ [10], ГОСТ 6133-2019 [21], ГОСТ 28013-98 [22], СП 15.13330.2020 [9].

Таблица Ж.2 – Средства контроля

Наименование прибора	Назначение прибора	Заводской номер	Свидетельство о поверке
Измеритель прочности ударно-импульсный «ОНИКС-2.5»	Определение прочности на сжатие неразрушающим ударно-импульсным методом	101	Действительно до 26.01.2025г.

Состав работ: очистка поверхности конструкции, выполнение пяти замеров, получение среднего значения и обработка результатов.

Таблица Ж.3 – Осредненные результаты испытаний по определению прочности материалов на сжатие (на основании 5 замеров-серий из 5 ударов)

№ п/п	Наименование конструктивного элемента (расположение)	Материал	Среднее значение серии (серия – 5 ударов), МПа	Класс (марка)
1	2	3	4	5
1	Кладка наружной несущей стены	Кирпич	9,3	Не менее М50
2	Кладка наружной несущей стены	Кирпич	5,7	Не менее М50
3	Кладка наружной несущей стены	Кирпич	6,4	Не менее М50
4	Кладка наружной несущей стены	Кирпич	6,9	Не менее М50
5	Кладка наружной несущей стены	Кирпич	7,8	Не менее М50
6	Кладка наружной несущей стены	Цементно-песчаный раствор	5,4	М25
7	Кладка наружной несущей стены	Цементно-песчаный раствор	3,2	М25
8	Кладка наружной несущей стены	Цементно-песчаный раствор	4,6	М25

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
						61

№ п/п	Наименование конструктивного элемента	Материал	Среднее значение серии (серия – 5 ударов), МПа	Класс (марка)
1	2	3	4	5
9	Кладка наружной несущей стены	Цементно-песчаный раствор	2,7	M25
10	Кладка наружной несущей стены	Цементно-песчаный раствор	6,1	M25

Выводы по результатам измерений:

– средняя прочность на сжатие кирпича наружной несущей стены находится в пределах 5,7 – 9,3 МПа (марка не менее M50), что не удовлетворяет требованиям ГОСТ 31937-2011 [1].

– средняя прочность на сжатие цементно-песчаного раствора кладки наружных несущих стен находится в пределах 2,7 – 6,1 МПа (марка M25), что не удовлетворяет требованиям ГОСТ 31937-2011 [1].

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		62

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДАННЫМ О ПРИМЕНЯЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ

Наименование	Назначение	Поверка				
Фотоаппарат цифровой «FUJIFILM»	Фотофиксирование поврежденных элементов конструкций	Не поверяется				
Измеритель прочности ударно-импульсный «ОНИКС-2.5»	Определение прочности на сжатие неразрушающим ударно-импульсным методом	Регистрационный номер типа СИ 30252-10				
		Действительно до 26.01.2025г.				
Лазерный уровень/нивелир Bosch Quigo III	Измерительный инструмент для построения горизонтальной, вертикальной или наклонной плоскости	Не поверяется				
Линейка измерительная 300мм	Измерение линейных размеров	Не поверяется				
Угольник поверочный УП 160x100 мм	Контроль взаимного перпендикуляра между различными конструкциями	Не поверяется				
Набор радиусов №1 (1-6 мм)	Проверка радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей	Не поверяется				
Набор радиусов №1 (7-25 мм)	Проверка радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей	Не поверяется				
Набор щупов №4 (0,1-1мм)	Измерение зазоров	Не поверяется				
		Дата проведения калибровки 12.02.2024 г.				
Универсальный шаблон сварщика УШС-3	Визуальный контроль сварных соединений	Не поверяется				
Лупа измерительная ЛИ-3-10 ^x с подсветкой (L30)	Визуальный контроль и измерения на плоскости	Не поверяется				
		Дата проведения калибровки 12.02.2024 г.				
Лупа ЛПП1-7 ^x	Визуальный контроль и измерения на плоскости	Не поверяется				
Штангенциркули (ШЦ, ШЦК, ШЦЦ, ШЦ-Г)	Измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий	Регистрационный номер типа СИ 72189-18				
		Действительно до 11.02.2025г.				
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
						63

ПРИЛОЖЕНИЕ Л ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 1) ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- 2) Положение о признании помещением жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (Постановление Правительства РФ №47 от 28.01.2006 г. с изменениями на 28.09.2022 г.)
- 3) Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. – М.: ЦНИИПромзданий, 2001.
- 4) СП 54.13330.2022. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
- 5) СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).
- 6) СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4, 5, 6).
- 7) СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
- 8) СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2).
- 9) СП 15.13330.2020. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1).
- 10) ГОСТ Р 8.736-2011. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.
- 11) ГОСТ Р 58945-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.
- 12) СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2).
- 13) ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Изменениями N 1).
- 14) СП 17.13330.2017. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).
- 15) ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения.
- 16) СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменениями N 2, 3).
- 17) Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 13.06.2023 г.). Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- 18) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.). Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
- 19) Ведомственные строительные нормы ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий.
- 20) Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС) зданий и сооружений.
- 21) ГОСТ 6133-2019. Камни бетонные стеновые. Технические условия. Актуализированная редакция ГОСТ 6133-99*
- 22) ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменениями N 1).

					Заключение №ФО 441-04-2024 по результатам технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая, д. 64, Литер «Г»	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		64



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2024

№ 4213

г. Краснодар

О признании многоквартирного дома по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации и Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда от 19.06.2024 № 1117-08/П **п о с т а н о в л я ю:**

1. Признать многоквартирный дом по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу.

2. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления уведомить собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара об изданном постановлении.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (Сторчун).

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар



М.В.Онищенко



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.07.2024

№ 353-р

г. Краснодар

О дальнейшем использовании помещений в многоквартирном доме по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда от 19.06.2024 № 1117-08/П:

1. Срок отселения граждан из помещений в многоквартирном доме по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара до 01.08.2025.
2. Собственникам помещений осуществить снос многоквартирного дома по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара до 01.10.2025.
3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения уведомить собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Передовой, 64 литер «Г» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара об изданном распоряжении.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (Сторчун).

Заместитель главы муниципального образования город Краснодар



М.В.Онищенко